



СОГЛАСОВАНО:

ООО "Управляющая компания Проспект"

Корчагин К.П.

2026 г.

УТВЕРЖАЮ:

Председатель

20 г.

Акт сезонного весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

Адрес: ул. Вознесенская, 4
(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию на "26" мая 2026 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации ООО «Управляющая компания Проспект»:

Инженер (должность)	Бублейник А.Ю. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Прораб РСУ (должность)	Хохлов А.Ю. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Инженер-электрик (должность)	Терентьев А.Г. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Мастер по ЭТО (должность)	Сердюков Е.А. (фамилия, инициалы)	(подпись)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственник жилого помещения):

(должность)	(фамилия, инициалы)	(подпись)
(должность)	(фамилия, инициалы)	(подпись)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

Характеристики многоквартирного дома по техническому паспорту:

Год ввода дома в эксплуатацию :	2008
Материал стен :	Кирпичные стены
Фундаменты :	Ленточный ростверк по сваям
Вид и тип кровли :	Мягкая/Мембранная
Число этажей :	10
Количество подъездов :	2
Количество квартир :	96
Количество нежилых помещений :	2
Количество лифтов :	2
Общая площадь дома :	7672,9
Общая площадь жилых помещений :	5737,8
Общая площадь нежилых помещений :	193,8
Общая площадь технического подполья :	762,4

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Кровля

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская


Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Выходы на кровлю	Проверяется фурнитура двери, целостность окрасочного покрытия, наличие уплотнителей, наличие доводящих устройств при их установке	шт.		
2.	Поверхность кровли и козырьков	Проверка целостности покрытия (наплавляемая кровля проверяется на наличие трещин, пробоев, порезов; мембранная кровля проверяется на наличие проколов, порезов, перегибов, защитного слоя (дорнит щебень).	м.кв.		
		Вздутие кровельного ковра (проверяется вся поверхность наплавляемой кровли, включая надстройки для лифтов, козырьки офисов и входов)	м.кв.		
		Наличие разуклонки по поверхности кровли (проверяется по отсутствию застоев воды на кровельном покрытии)	мест.		
		Нарушение примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям (проверяется наличие захода кровельного ковра на парапеты, вент. шахты, надстройки; герметизацию обреза ковра и надежность его закрепление краевой рейкой)	м.кв.		
		Заращение поверхности кровли мхом и лишайником	место	7	мох, Ф№1,2
3.	Воронки водоотвода	Проверяется наличие решетки, целостность воронки	шт.		
		Отсутствия мусора вокруг и внутри, отсутствия застоя воды			
		Подтекание возле воронки водоотвода (проверяются все воронки на кровле, на кровле балконов, козырьков, входов в здание)	шт.		

4.	Парапет	Нарушение герметичности парапета (на бетонных - наличие гидроизоляции по стыкам, уклона; на металлических - наличие уклона, отсутствие застоя воды, герметичность стыка)	м.п.		
5.	Защитное ограждение	Проверка защитного ограждения, лестниц и переходов на кровле (целосность, наличие окрасочного слоя)	м.п.		
6.	Фановая канализация	Наличие теплоизоляции на фановой канализации (проверяется на наличие повреждений пленки(фольги) и фиксирующего крепежа)	шт.	18	Нарушение изоляции. Кровля1 - 8шт. Кровля2 - 10шт. Фото 1
7.	Вентиляционные каналы	Разрушение вентиляционных каналов	шт.	1	Разрушение кирпичной кладки. Кровля1 - 1 место. Фото 7
		Наличие решеток (предохранительных) на вентиляционных каналах	шт.	11	Отсутствуют решетки. Кровля1 - 5шт, кровля2 - 6шт. Фото 3,4,5
		Отсутствие облицовочного слоя вент.шахт стояков мусоропровода (проверяется нарушение/отсутствие защитного слоя: фольги, утеплителя, отделочного слоя)	шт.	2	Нарушение изоляции. Кровля1 (машинное отделение) - 2шт. Фото 6
		Износ, разрушение, отсутствие крышек вентканалов (проверяется вентиляционные шахты, вентиляционный стояк мусоропровода и диффлектор)	шт.		
8.	Трапы и переходные лестницы	Деформация, полное или частичное отсутствие трапов и переходных лестниц между секциями	шт.		
9.	Кабельные сети	Проверяются все кабельные сети размещенные на кровле, места укладки запасов кабеля, места крепления к трубостойкам, места установки муфт спайки и растяжек	шт.		
10.	Мусор и посторонние предметы	Наличие мусора и посторонних предметов (проверяется вся поверхность кровли, кровли лифтовой надстройки, балконов и козырьков)	мест.		

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
 подпись расшифровка

 / Хохлов А.Ю. /
 подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Наружные каменные конструкции

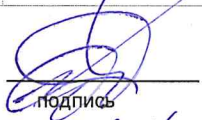
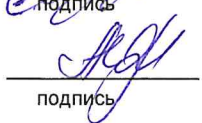
Адрес: Дом №4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "05" мая 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Таблички	Наличие табличек и повреждений на них (адресных и нумерации подъездов)	шт.		
2.	Фундамент	Деформация фундамента	мест.		
3.	Цоколь	Разрушение облицовки цоколя (выпадение материала, трещины, расслаивание)	м.кв.	9,5	п.1,5,13,20,39,41,47,48 фото 4,5,8,9,18,30,57,60,65,66
		Деформация, полное или частичное отсутствие решетки на подвальных продухах	шт.		
		Подвальные продухи полностью или частично заложены	шт.		
4.	Отмостка	Просадка грунта, выпучивание, контруклон	м.кв.		
		Наличие трещины по линии примыкания к цоколю здания	м.пог.	29	п.17,24,32 фото 26,33,52
5.	Крыльца	Наличие дефектов и повреждений на поверхности ступеней (выбоины, трещины, прогибы, разрушение поверхности с оголением крупного заполнителя и арматуры)	мест.	3	п.11,15,38 фото 17,22,55
		Крен какой либо стены или конструкции в целом, отклонение пола по горизонтали, изгибы, перекосы, нарушение геометрии	шт.		
		Повреждение узлов сопряжения со стеной (трещин между элементами, повреждения в соединениях несущих конструкций около опор)	шт.		
6.	Прямки	Износ, полное или частичное отсутствие покрытия прямка	шт.	11	п.2,6,42 парапетные крышки разрушение фото 6,10,60, п. 43 фото 60 поликарбонат - 1 шт.
		Наличие дефектов стен прямка (трещины, отслаивания штукатурки или защитных слоев бетона, расслаивание кладки и выпадения камней из нее, выпирание отдельных мест)	шт.	1	п.8 фото 12
		Наличие мусора в прямках	шт.		
7.	Стены	Наличие на поверхности глубоких трещин	м.пог.		

		Наличие дефектов на облицовки навесной фасадной системы (сколы, выпадение материала облицовки)	м.кв.	0,3	п.10 фото 15
		Наличие на поверхности следов промерзания, сырости и высолов	м.кв.	25,3	п.51 высолы фото 21
		Наличие дефектов на окрашенной поверхности (отслаивание, вздутие, пятна, просвечивание, сетка трещин)	м.кв.		
8.	Балконы	Повреждения ограждений балконов и лоджий (трещины в кирпичной кладке, изгибы и изломы металлических частей)	м.пог.		
		Наличие разрушений балконных плит (трещины, сколы, отслоение бетона от поверхности плиты, появление ржавых пятен, шелушение пола, появление трещин в месте стыка со стеной, оголение арматуры)	шт.		
		Самовольное изменение ограждающих конструкций балкона/лоджии	шт.		
9.	Подъездные козырьки	Нарушение герметичности примыканий к конструктивным элементам (плесень, высолы, следы намокания, отсутствие обделок из оцинкованной стали)	м.пог.	9	п.4,14 фото 7,21
		Повреждений плиты козырька и парапетных плит (разрушений поверхностного слоя плит с оголением крупного заполнителя и арматуры, отслоение бетона с поверхности)	м.кв.		
10.	Водосток	Наличие всех элементов водостока	шт.		
		Целостность элементов и покрытия водостока	шт.		
		Герметичность стыковки элементов системы	шт.		

Исполнитель:

 / Бubleйник А.Ю. /
 подпись расшифровка
 / Хоxлов А.Ю. /
 подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Прилегающая территория

Адрес: Дом №4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "05" мая 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Тротуары	Тротуар из брусчатки (Провал тротуара из брусчатки)	м.кв.	10	п.12,19,22,45 фото 17,28,32,63
		Тротуар из брусчатки/бетонных тротуарных плиток (разрушение или отсутствие)	м.кв.		
		Тротуар из бетонных плиток (Провал тротуара из бетонных плиток)	м.кв.		
		Разрушение шва между плитками тротуара (брусчатка, бетонные плитки, бетонный тротуар)	м.п.		
2.	Проезжая часть	Разрушение шва между бетонными плитами	м.п.		
		Разрушение бетонного дорожного полотна (разрушение, сколы, глубокие трещины)	м.кв.	10	п.50 фото 68
		Разрушение асфальтобетонного дорожного покрытия (разрушение, ямы, провалы в а/б)	м.кв.		
3.	Бордюры	Дорожные бордюры (сколы, трещины, разрушение, провалы)	м.п.	3	п.34 фото 51
		Садовые бордюры (сколы, трещины, разрушение, провалы)	м.п.	18	п.23,32,33,49 фото 32,49,50,67
4.	Газоны	Нарушение покрытия газона (провалы, проплешины)	м.кв.	33	проплешины Фото 11-13
5.	Зеленые насаждения	Повреждение зеленых насаждений	шт.		
6.	Детские площадки и МАФ	Деформация МАФ (деформация элементов МАФ, лавочек, нарушение крепления и прочее)	шт.	8	п.9,16,28,31,44 фото 14,25,44,48,61 лавочки - 6 шт., п.26 фото 41 качеля-балансир, п.30 фото 46 самолет
		Нарушение окрасочного слоя (МАФ и лавочки)	шт.	4	п.36 фото 54 лавочка, п.25 фото 39 качеля, п.29 фото 45 качеля большая, п.27 фото 43 песочница
		Наличие дефектов (ржавчина, вмятины) мусорных урн	шт.	1	п.37 фото 55
		Наличие песка в песочницах	шт.		
		Планировка площадки (наличие застоя воды, недостаточное количество отсева, размытие грунта и прочее)	м.кв.		
7.	Ливневая канализация	Ливневые лотки (трещины, просадка, разрушение, нарушение уклона)	мест	1	п.40 фото 58

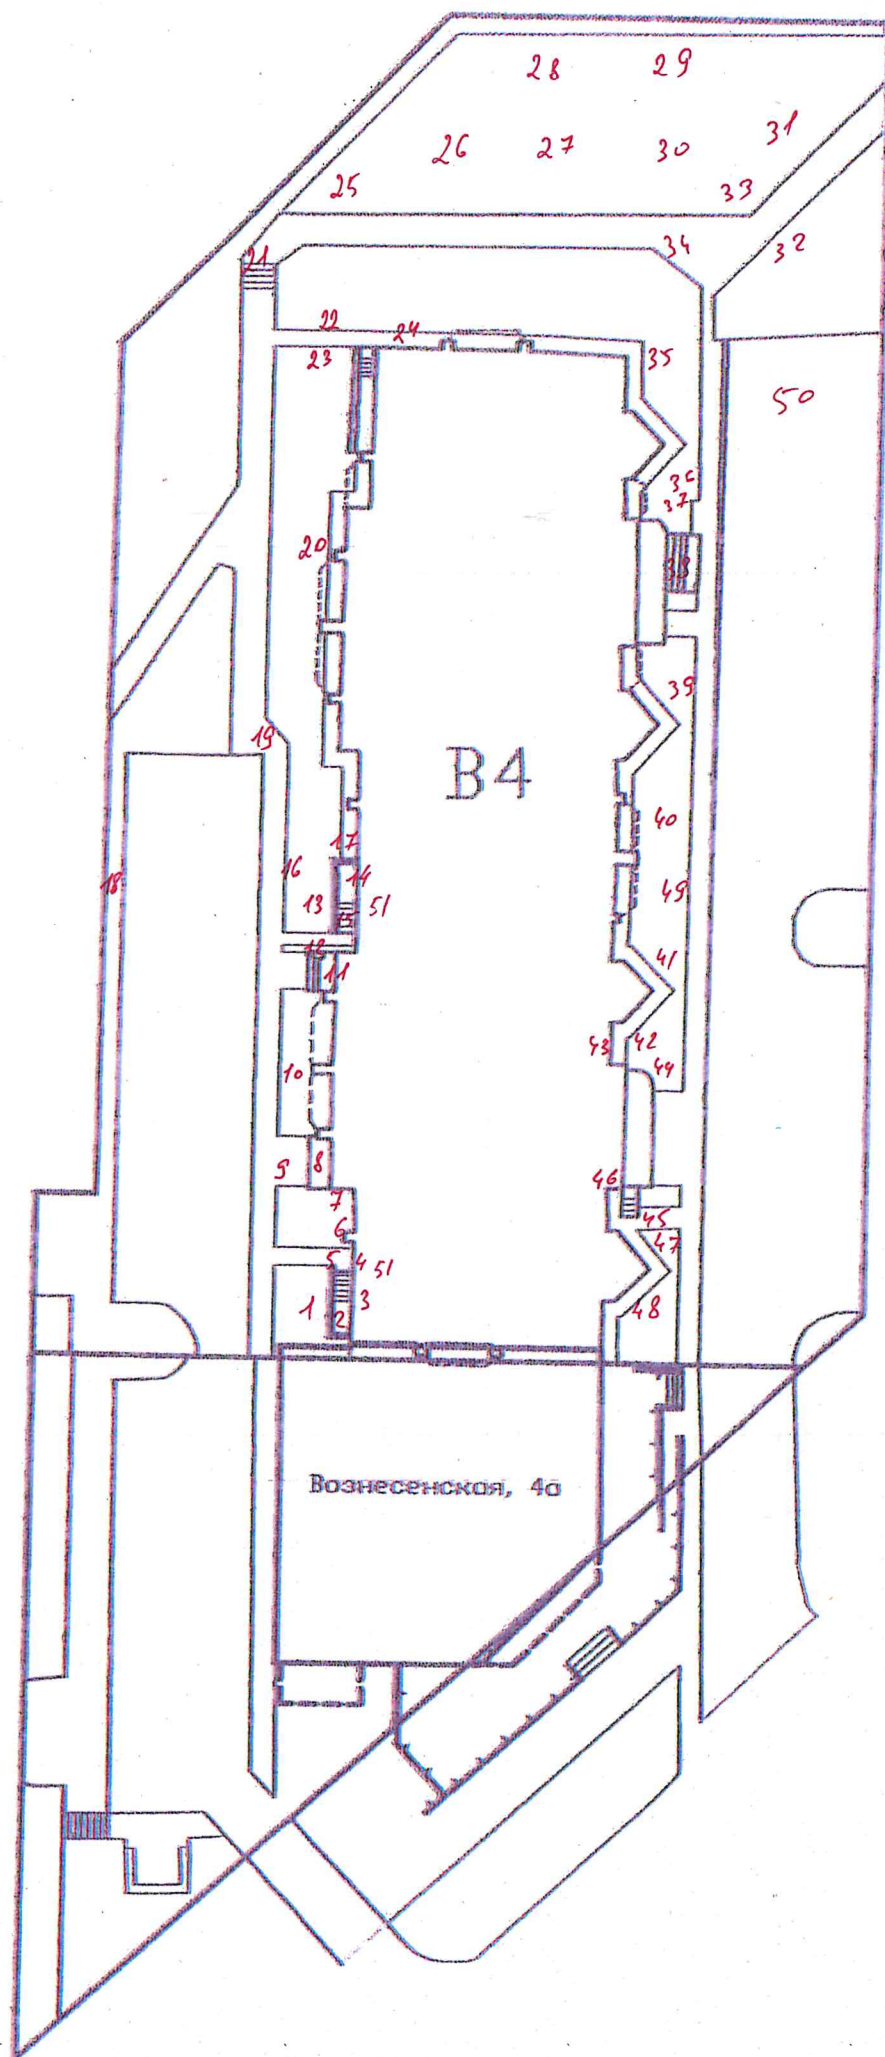
		Наличие мусора в ливневых лотках	шт.		
8.	Сходни и поручни	Целостность окрасочного покрытия, наличие ржавчины, изгибов	м.п.	38	п.3,7,21,46 фото 6,10,31,64
9.	Подпорные стенки	Целостность декоративного покрытия (отслоение, трещины, пятна)	м.кв.		
		Крен, перекосы, нарушение геометрии конструкции	м.кв.		
10.	Дорожные знаки	Изменение светотехнических характеристик, нарушение целостности поверхности, отсутствие или поворот знака	шт.		
		Отклонение опоры(стойки) от вертикального положения, коррозия	шт.	1	п.18 фото 27

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
подпись расшифровка

 / Хохлов А.Ю. /
подпись расшифровка

БЕСКА 2026



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Подвальное помещение

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская


Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1	Подвальные двери	Наличие и исправность дверной фурнитуры	шт.		
		Наличие уплотнителей, притворов, неплотности прилегания дверного полотна к коробке, провисание дверного полотна	шт.		
		Наличие и исправность доводящих устройств	шт.		
		Целостность окрасочного покрытия, наличие ржавчины, вмятин и дыр в дверном полотне	м.кв.	13	Ржавчина. Подвал 2,3. Фото 1
2	Окна	Наличие и работоспособность оконной фурнитуры (неисправность запорной арматуры створки, нижней поворотной петли, верхней петли с поворотно-откидным механизмом)	шт.		
		Целостность остекления	м.кв.		
		Целостность оконной рамы	мест.		
		Наличие уплотнительных резинок на стыковых соединениях оконных коробок	шт.		
		Наличие ледяной корки на стеклах, откосах и подоконнике	шт.		
		Засорение дренажных отверстий	шт.		
3	Мусор и посторонние предметы	Наличие мусора в подвальном помещении	шт.		
4	Температурно-влажностный режим	Образование сверхнормативной влажности, возникновением конденсата на поверхностях, изменение температуры			
5	Гидроизоляция	Нарушение гидроизоляции фундамента (разводы, высолы, следы намокания)	мест.	4	фото 2,4 следы намокания
6	Стены	Наличие крупных дефектов (отверстия, сколы, глубокие трещины, выбоины)	мест.		

7	Перекрытия	Нарушение целостности плит перекрытия (трещины, сколы, отслоение бетона на поверхности плиты, появление ржавых пятен, шелушение, открытые участки арматуры)	мест.		
---	------------	---	-------	--	--

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
подпись расшифровка

 / Хохлов А.Ю. /
подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА


Объект осмотра: Мусорокамера

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Стены	Кафельная плитка (сколы)	м.кв.	2,04	Сколы плитки. МК1 - 1,08м2, МК2 - 0,96м2. Фото 5,22
		Водоэмульсионная окраска стен (сколы,отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.	5,8	Отслоение. МК2 - 5,8м2. Фото 6,9,10
		Трещины по стенам	м.п.		
2.	Пол	Разрушение напольного покрытия (кафельная плитка)	м.кв.	1,6	МК2 Фото 3,4
		Работоспособность гидрозатвора	мест		
	Потолок	Окраска потолка (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.	9,42	МК1 - 1,5м2 грязь, МК1 - 3,96м2 - разрушен "Армстронг". МК2 - 3,96м2 замокание ГВЛ. Фото 7,11
3.	Шибер	Неисправность, разрушение окрасочного слоя или отсутствие шибера	мест	2	Ржавчина. МК1,2. Фото 23,24
4.	Дверь	Разрушение обивки листовой сталью, разрушение окрасочного слоя дверного полотна	м.кв.	13	Ржавчина, царапины. МК1,2. Фото 1,19
5.	Освещение	Неисправность освещения (разбита лампочка/плафон, отсутствует плафон)	мест		
6.	Вентиляция	Неработоспособность естественной вытяжной вентиляции	мест		
7.	ЗУМ	Неработоспособность (герметичность створки, наличие полной комплектации деталей и т.д) или отсутствие ЗУМ	мест		
8.	Система пожаротушения	Работоспособность системы пожаротушения (наличие давления в системе пожаротушения, целостность сплинкеров)	мест		
9.	Контейнеры	Наличие/целостность колес, целостность бака, наличие окрасочного слоя	мест	2	Баки ЛКП, Ф№3

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
подпись расшифровка

 / Хохлов А.Ю. /
подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Места общего пользования

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Входные и тамбурные двери	Наличие и исправность дверной фурнитуры	шт.		
		Наличие уплотнителей, притворов, неплотности прилегания дверного полотна к коробке, провисание дверного полотна	шт.		
		Наличие и исправность доводящих устройств	шт.		
		Отсутствуют или повреждены таблички с наименованием помещений	шт.		
		Целостность окрасочного покрытия, наличие ржавчины, вмятин и дыр в дверном полотне	м.кв.	13	подъезд 2: тамбурные двери фото 32,36
2.	Этажные таблички	Наличие табличек и повреждений на них (нумерация этажей, расположение квартир и т.п.)	шт.	1	2п. 8эт поврежден номер этажа фото №4
3.	Стены	Водоэмульсионная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.	14,74	Отслоение отделки. Подъезд1: т/э - 0,2м2, 8/9 - 0,3м2, 8эт - 0,2м2, 7/8-1,5м2,5/6-01м2,5эт-8,16м2,4эт - 0,6м2, 3эт - 0,4м2;2эт-0,1м2 Подъезд2: 8эт - 1,6м2.6эт-0,2м2,5эт-2,88м2,хт-0,1м2. Фото 6,12,14,19,28
		Масляная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.	12,42	Отслоение отделки. Подъезд1: 2эт-0,2м2,0/1-7,2м2,ТТ - 1,6м2,хт-0,96м2;Подъезд2: 2эт - 0,2м2, ТТ-0,5м2,ХТ - 1,76м2. Фото 22,33
		Трещины по стенам	м.пог.	9	Усадочные трещины. Подъезд1: т/э - 1м, 9эт - 3м. Подъезд2: т/э - 2м, 9эт - 2м,хт-1м. Фото 1,34
		Сколы и другие крупные дефекты на стенах	мест.	68	сколы по углам. Подъезд1 - 36шт, подъезд2 - 32шт. Фото 11,20
4.	Потолки	Выкрашивание межпанельных стыков	м.	16,5	Выкрашивание стыков. Подъезд1: тт-1,5м2.Подъезд2: т/э - 10м, 9эт - 4м,7эт-1м. Фото 3,35
		Окраска потолка водозэмульсионными составами (отслаивание, вздутие, пятна, просвечивание, сетка трещин)	м.кв.	1,64	Разрушение заделки ливневок. Подъезд1: 4эт - 0,32м2, 5эт - 0,12м2, 6эт - 0,12м2, 7эт - 0,12м2, 9эт - 0,12м2. Подъезд2:9эт - 0,12м2, 8эт - 0,12м2, 7эт - 0,12м2, 6эт - 0,12м2, 5эт - 0,12м2, 4эт - 0,12м2, 3эт - 0,12м2. Фото 4,9,17
5.	Пол	Наличие плинтусов, целостность окрасочного покрытия и наличие механических повреждений	м.	2,35	Отсутствуют плинтуса. Подъезд1: 9эт-0,1м,8эт - 0,6м,4эт - 0,5м, 1эт - 0,2м, 3эт - 0,15м; Подъезд2: 8/9 - 0,3м, 5эт - 0,15м, 1эт-0,1м,тт-0,25м.Фото 5,16,26

		Целостность покрытия пола (выбоины и трещины в ц/п стяжке и напольной плитке, выкрашивание швов)	м.кв.	2,58	Подъезд1: 7эт - 0,09м2, 6эт - 0,09м2, 5эт - 1м2, 4эт - 0,09м2. Подъезд2: 9эт - 0,08м2, 7/8-0,1м2, 7эт - 0,14м2, 5эт - 0,39м2, 4эт - 0,2м2, 2эт-0,4м2. Фото 8,13,18,25
6.	Лестничные марши	Наличие дефектов и повреждений на поверхности ступеней (выбоины, трещины, отслоение поверхности, углубления в ступенях от истирания, оголение арматуры)	шт.	1	Скол. Подъезд2: 7/8 - 1шт. Фото 29
		Наличие бытового мусора	мест.		
		Целостность окрасочного покрытия перил/поручней	м.пог.	13,5	Нарушение ЛКП. Подъезд1 - 6м, подъезд2 - 7,5м. Фото 21,31
		Наличие перил/поручней, механических повреждений в виде изломов и изгибов на них, ослабление крепления, а также отсутствие каких-либо частей	м.кв.		
7.	Окна	Наличие и работоспособность оконной фурнитуры (неисправность запорной арматуры створки, нижней поворотной петли, верхней петли с поворотно-откидным механизмом)	шт.		
		Целостность остекления	м.кв.		
		Целостность оконной рамы	место	1	Жжена рама. Подъезд1: т/э - 1место. Фото 2
		Наличие уплотнительных резинок на стыковых соединениях оконных коробок	шт.		
		Наличие ледяной корки на стеклах, откосах и подоконнике	шт.		
		Засорение дренажных отверстий	шт.		
8.	Почтовые ящики	Наличие почтовых ящиков в подъезде	шт.		
		Наличие нумерации на почтовых ящиках	шт.	2	нет цифр 2,6, Ф№ 4
		Наличие повреждений на почтовых ящиках (вмятины, изломы, отсутствие дверок и замков)	шт.		
9.	Доски объявления	Наличие досок объявления в подъезде	шт.		
		Наличие повреждений на досках объявления следы поджога, изгибы, изломы)	шт.		
10.	Приборы отопления	Наличие приборов отопления в подъезде	шт.		
		Целостность и однотипность окрасочного покрытия	шт.		
		Не предусмотренный проектом тип отопительного прибора	шт.		

11.	Решетка—грязесборник	Наличие дефектов и деформаций решетки-грязесборника в тамбуре	шт.	2	Решетки ЛКП, Ф№ 5,6
12.	Ствол мусоропровода	Наличие дефектов на окрашенной поверхности (отслаивание, вздутие, пятна, просвечивание, сетка трещин)	мест.	1	подъезд1: 4эт.-1место. Фото 15
		Нарушение герметизации ствола мусоропровода (нарушение целостности заделки проходов ствола мусоропровода через межэтажные перекрытия, дефекты соединительных муфт и стыков труб)	мест.	1	1п бэт. Коррозия клапана Ф№7
13.	Клапан мусоропровода	Коррозия крышки, износ или полное разрушение крепежных элементов крышки	шт.	1	подъезд1: 6эт коррозия крышки клапана. Фото 10
		Герметичность и бесшумность работы клапана ковша (наличие уплотнительных резинок на клапане мусоропровода и узле сопряжения со стволом, плотное прилегание ковша к клапану)	шт.		

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
 подпись расшифровка

 / Хохлов А.Ю. /
 подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Лифт и лифтовая шахта

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "08" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Освещение	Разбит или отсутствует плафон	шт.		
		Неработоспособность ламп рабочего освещения кабины (перегорание ламп, неисправность контакторов, дефекты проводки)	шт.		
		Неработоспособность ламп аварийного освещения кабины (перегорание ламп, неисправность контакторов, дефекты проводки)	шт.		
		Неработоспособность ламп указателей этажей (перегорание ламп Указателей, неисправность контакторов, дефекты проводки)	шт.		
2.	Внутренняя отделка кабины лифта	Трещины на панели в кабине лифта, следы поджогов, надписи, вмятины.	мест	2	ЛКП Двери 1,2п, Ф№ 8,9
		Линолеум в кабине лифта поврежден (вздутие/усыхание материала, отклеивание краев и углов, царапины, дыры, прожженные участки)	кв.м		
3.	Кабина лифта	Кабина лифта приходит в движение при открытых дверях кабины и шахты (неработоспособность реле закрытия дверей (РДЗ), неисправность блокировочных контактов дверей шахты и кабины)	шт.		
		Кабина лифта не останавливается на нужном этаже (дефекты регулировки датчиков точной остановки кабины лифта)	шт.		
		Кабина самопроизвольно садится на ловители (ослабление или поломка пружины ограничителя скорости)	шт.		

		Кабина приходит в движение с открытой дверью при наличии пассажиров (неисправность контактов дверей кабины (концевых реле))	шт.		
		Остановка кабины в любом месте шахты (вытянулись тяговые канаты)	шт.		
4.	Система кнопочного управления лифтом	При нажатии кнопок управления лифт не приходит в движение	шт.		
		«Залипание» кнопки вызова при нажатии	шт.		
		При нажатии кнопки вызова этажа, на котором находится порожняя кабина лифта, двери не открываются	шт.		
5.	Редуктор	Ощутимая вибрация, стук в редукторе	шт.		

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
 подпись расшифровка
 _____ / _____ /
 подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Технический этаж

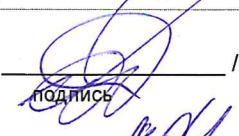
Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

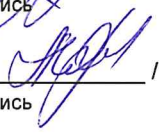
Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Двери на тех.этаж	Проверяются все двери в помещении, на предмет работоспособности и целостности фурнитуры и доводящих устройств (при комплектации)	шт.		
		Целостность окрасочного покрытия, наличие ржавчины, вмятин и дыр в дверном полотне	м2		
		Наличие обозначения (наименование помещения, ответственный по пожарной безопасности)	шт.		
2.	Окна-продухи	Осматриваются все продухи на предмет целостности остекления, нормальной работы и комплектности фурнитуры, наличия решетки при их комплектации)	шт.		
3.	Температурно-влажностный режим на тех.этаже	Наличие организованного проветривания (осматривается на предмет поступления из окон-продухов свежего воздуха в помещения тех.этажа, делаются замеры температуры в помещении и на улице)	t ул./t вн.		
		Высокая влажность воздуха, образование конденсата на поверхностях, образование наледи в холодный период года.			
4.	Стены и потолок	Просачивание влаги через кровлю, следы потеков и разводов, пятна	шт.	3	Следы протечек: т/э1-2шт.т/э2 - 1шт. Фото 1,2,3
5.	Мусор и посторонние предметы	Наличие мусора в чердачном помещении	шт.	1	Мусор Ф№10
6.	Поддон вытяжной шахты	Осмотр поддона под вытяжной шахтой (проверяется наличие, отсутствие протечек, наличие защитного окрасочного слоя)	шт.		
7.	Фановая канализация	Неприятный запах, повреждение, полное или частичное отсутствие трубы или фасонных частей	шт.		

8.	Теплоизоляция	Нарушение теплоизоляции на техническом этаже (осматривается утеплитель на техническом этаже на предмет замятия ,отсутствия, повреждения и т.д.)	м.кв.		
9.	Ходовые доски	Осмотр ходовых досок (трапов), металлических лестниц (проверяется наличие, целостность, надежность установки, наличие для подхода в труднодоступные места (к светильникам))	м.п.		

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
подпись расшифровка

 / Хохлов А.Ю. /
подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА


Объект осмотра: Машинное отделение

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Стены	Сколы штукатурки, выбоины	мест		Отслоение МО2. Фото 8
		Трещины по стенам	м.п.		
		Водоземляная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.	0,6	
		Масляная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.		
2.	Потолок	Выкрашивание межпанельных стыков	м.п.	32,4	Выкрашивание стыков. МО1 - 16,2м, МО2 - 16,2м. Фото 2,3,4,9
		Окраска потолка (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.	0,5	Отслоение. МО2. Фото 6,8
3.	Пол	Выбоины, глубокие трещины в стяжке пола	м.п.		
		Разрушение напольного покрытия (кафельная плитка)	м.кв.		
4.	Прочее	Наличие огнетушителя	мест		
		Неработоспособность дверной фурнитуры и прочие мелкие дефекты	мест		

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
 подпись расшифровка
 / Хохлов А.Ю. /
 подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

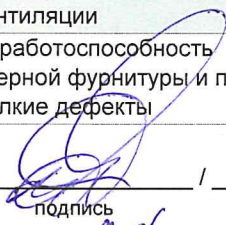
Объект осмотра: Электрощитовая

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Стены	Сколы штукатурки, выбоины	мест		Усадочная трещина. Фото 2
		Трещины по стенам	м.п.	4	
		Водоэмульсионная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.		
		Масляная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.		
2.	Потолок	Выкрашивание межпанельных стыков	м.п.		
		Окраска потолка (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.		
3.	Пол	Выбоины, глубокие трещины в стяжке пола	м.п.		
		Разрушение напольного покрытия (кафельная плитка)	м.кв.		
4.	Вентиляция	Неработоспособность естественной вытяжной вентиляции	мест		
5.	Прочее	Неработоспособность дверной фурнитуры и прочие мелкие дефекты	мест		

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
 подпись расшифровка
 / Хохлов А.Ю. /
 подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Водомерный узел


Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Стены	Сколы штукатурки, выбоины	мест		
		Трещины по стенам	м.п.		
		Водоэмульсионная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.		
		Масляная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.		
2.	Потолок	Выкрашивание межпанельных стыков	м.п.		
		Окраска потолка (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.		
3.	Пол	Выбоины, глубокие трещины в стяжке пола	м.п.		
		Разрушение напольного покрытия (кафельная плитка)	м.кв.		
4.	Вентиляция	Неработоспособность естественной вытяжной вентиляции	мест		
5.	Прочее	Неработоспособность дверной фурнитуры и прочие мелкие дефекты	мест		

В ходе осмотра дефектов не обнаружено.

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
 подпись расшифровка
 / Хохлов А.Ю. /
 подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: ИТП

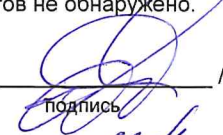

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "07" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Стены	Сколы штукатурки, выбоины	мест		
		Трещины по стенам	м.п.	5	Усадочные трещины. Фото 2
		Водоэмульсионная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.	5	Отслоение отделки. Фото 8
		Масляная окраска стен (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.		
2.	Потолок	Выкрашивание межпанельных стыков	м.п.	7	Усадочные трещины. Фото 7
		Окраска потолка (отслоения краски, пятна, просвечивания нижележащих слоев краски)	м.кв.	1	Отслоение отделки. Фото 2,5
3.	Пол	Выбоины, глубокие трещины в стяжке пола	м.п.		
		Разрушение напольного покрытия (кафельная плитка)	м.кв.	1	Бухтит, нет затирки. Фото 1,10
4.	Вентиляция	Неработоспособность естественной вытяжной вентиляции	мест		
5.	Прочее	Неработоспособность дверной фурнитуры и прочие мелкие дефекты	мест		

В ходе осмотра дефектов не обнаружено.

Исполнитель:

 / Бублейник А.Ю. /
 подпись расшифровка
 / Хохлов А.Ю. /
 подпись расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Электрические сети

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "10" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	ВРУ	Проверка наличия мусора и посторонних предметов в помещении где расположен ВРУ.	мест		
		Проверка наличия (отсутствия) замка и дефектов (вмятин, коррозии) на корпусе.	шт.	1	Фото 2
		Проверка отсутствия изменения цвета корпуса, степени окисления, читаемость маркировки, работоспособности (вкл/выкл).	шт.		
		Проверка наличия, степени окисления, надежности обжатия наконечником кабеля.	шт.		
		Проверить наличие и правильность размещения указательных бирок	шт.		
		Проверка наличия однолинейной схемы на внутренней стороне двери ВРУ	шт.		
		Войти в меню таймера и проверить правильность настройки	шт.		
		Проверка протяжки всех резьбовых соединений, наличия гари и степени нагрева контактных соединений	шт.		
		Проверка наличия креплений и присоединений заземляющих проводников	шт.		
		Проверка наличия, осмотр внешнего состояния и штампов поверки.	шт.		
		Образование сверхнормативной влажности, возникновение конденсата на поверхностях, изменение температуры в помещении ВРУ	шт.		
2.	Освещение технических помещений	Проверка наличия повреждений корпуса, исправность исполнительного механизма	шт.		
		Проверка наличия светильника на месте	шт.		
		Осмотр плафона (при его присутствии на месте) на наличие повреждений и сколов	шт.		
		Проверка наличия и работоспособности лампы	шт.		

3.	Сети в тех. помещениях	Наличие трещин и термических оплавлений кабеля	шт.		
		Осмотр контактных соединений на наличие окислений	шт.		
		Осмотр контактных соединений и проводов на наличие термических повреждений	шт.		
		Проверка целостности коробки, наличие сальников и крышки коробки	шт.	3	Фото 3-5
		Проверка на наличие оборудования не предусмотренного проектом	шт.		
		Проверка степени надежности и правильности крепления сетей	шт.	12	Фото 6-17
		Проверка наличия лотков	м.		
		Проверка наличия, осмотр внешнего состояния и штампов поверки.	шт.		
		Образование сверхнормативной влажности, возникновение конденсата на поверхностях, изменение температуры в помещении ВРУ	шт.		
4.	Система освещения МОП	Проверить имеются ли повреждения корпуса, исправность исполнительного механизма	шт.		
		Наличие трещин и термических оплавлений кабеля	шт.		
		Проверка наличия светильника на месте	шт.		
		Внешний осмотр светильника	шт.		
		Осмотр плафона (при его присутствии на месте) на наличие повреждений и сколов	шт.		
		Проверка наличия и работоспособности лампы	шт.		
		Проверка наличия и работоспособности датчика движения	шт.		
		Проверка степени защиты светильников от пыли и влаги	шт.		
		Проверка работоспособности светильника подсветки информационных знаков (адреса дома, указателей)	шт.		
5.	ЩРЭ	Проверка наличия мусора и посторонних предметов в ЩЭ.	шт.		
		Проверка наличия (отсутствия) замка и дефектов (вмятин, коррозии) на корпусе.	шт.	1	Фото 1
		Проверка степени окисления, отсутствия изменения цвета корпуса.	шт.		

		Проверить наличие и правильность размещения указательных бирок	шт.		
		Проверить наличие и правильность размещения схемы ЩЭ	шт.		
		Проверка протяжки всех резьбовых соединений, наличия гари и степени нагрева контактных соединений	шт.		
		Образование сверхнормативной влажности, возникновение конденсата на поверхностях, изменение	шт.		
6.	Система фасадного и уличного освещения	Проверка наличия (отсутствия) замка и дефектов (вмятин, коррозии) на корпусе.	шт.		
		Проверка степени защиты светильников от пыли и влаги	шт.		
		Проверка наличия светильника на месте	шт.		
		Осмотр плафона (при его присутствии на месте) на наличие повреждений и сколов	шт.		
		Проверка наличия и работоспособности лампы	шт.		
		Проверка угла наклона столба, наличие всех креплений, отсутствие трещин и сколов	шт.		
		Войти в меню таймера и проверить правильность настройки	шт.		
		Проверить наличие и правильность размещения схемы ЩНО	шт.		
7.	ДГУ	Проверка наличия (отсутствия) замка и дефектов (вмятин, коррозии) на корпусе.	шт.		
		Проверка наличия мусора и посторонних предметов в ЩР	шт.		
		Проверить наличие и правильность размещения указательных бирок	шт.		
		Проверка наличия креплений и присоединений заземляющих проводников	шт.		
		Образование сверхнормативной влажности, возникновение конденсата на поверхностях, изменение температуры в помещении	мест		
8.	Система АСКУЭ	Проверка наличия (отсутствия) замка и дефектов (вмятин, коррозии) на корпусе.	шт.		
		Проверить наличие и правильность размещения указательных бирок	шт.		
		Проверка целостности коробки, наличие сальников и крышки коробки	шт.		
		Проверка целостности и наличия пломб.	шт.		

9.	Средства пожаротушения	Проверка наличия огнетушителя в тех.помещениях (эл.щитовой и ДГУ)			
----	------------------------	---	--	--	--

Исполнитель:


подпись

/ Терентьев А.Г. /
расшифровка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОСМОТРОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Объект осмотра: Инженерные сети

Адрес: Дом № 4 по улице Вознесенская

Дата осмотра: "21" апреля 2026 г.

№ п/п	Элемент осмотра		Ед. измерения найденного дефекта	Количество найденных дефектов	Примечание (пояснения)
1	2		3	4	5
1.	Первичный осмотр технического помещения	Проверка целостности двери и работоспособности замков	шт.		
		Проверяется исправность приборов освещения	мест.		
		Наличие влажных пятен, разливов грунтовых вод, заполнение приемков водой	мест.		
		Наличие влажных пятен, разливов фекальных вод, наличие неприятного запаха, заполнение приемков, осмотр возможных мест протекания	мест.		
		Наличие влажных пятен, заполнение приемков водой, наличие пара, осмотр возможных мест протекания	мест.		
		Наличие влажных пятен, заполнение приемков водой, наличие пара, осмотр возможных мест протекания	мест.		
		Наличие резиновых ковриков в специальных помещениях	мест.		
2.	Система центрального отопления	Наличие бочки, шланга, дренажного насоса	мест.		
		Проверить целостность заделки гильзы, отсутствие намокания в области гильзы, механические повреждения	шт.		
		Наличие нехарактерных шумов в трубопроводах	мест.		
		Наличие нехарактерных шумов и вибрации на насосах	шт.		
		Проверка крепления подвесов и монтажных хомутов к перекрытиям и стенам, в том числе шкафы в подъездах	шт.		
		Проверка установки не исправных воздухопускных устройств и уклоны труб по отношению к ним	м.п.		
		Осмотр на предмет сквозной коррозии и течи из неё, в том числе шкафы в подъездах	мест.		
		Проверка на наличие течей, механических повреждений, коррозии.	шт.		

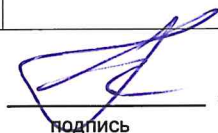
		Проверка на предмет нарушения защитного покрытия в том числе шкафы в подъездах (антикоррозийного) трубопровода	м.п.		
		Проверка наличия тепловой изоляции, состояния изоляции в том числе шкафы в подъездах	м.п.		
		Выборочно полное закрытие и открытие шаровых кранов, затворов, балансировочных клапанов	шт.	1	Требуется замена привода эл. на клапан ГВС, не работает сбой в электроники показала диагностика прибора
		Осмотр на наличие течей по штокам и штрелеям, в том числе шкафы в подъездах	шт.		
		Проверка на наличие приборов согласно схемы, их целостности, даты поверки и равенства параметров одного контура.	шт.		
3.	Система горячего водоснабжения	Проверить целостность заделки гильзы, отсутствие намокания в области гильзы, механические повреждения	шт.		
		Наличие нехарактерных шумов в трубопроводах	мест.		
		Наличие нехарактерных шумов и вибрации на насосах	шт.		
		Проверка крепления подвесов и монтажных хомутов к перекрытиям и стенам в том числе шкафы в подъездах	шт.		
		Проверка установки не исправных воздухопускных устройств и уклоны труб по отношению к ним	м.п.		
		Осмотр на предмет сквозной коррозии и течи из неё, в том числе шкафы в подъездах	мест.		
		Проверка на наличие течей, механических повреждений, коррозии.	шт.		
		Проверка на предмет нарушения защитного покрытия в том числе шкафы в подъездах (антикоррозийного) трубопровода	м.п.		
		Проверка наличия тепловой изоляции, состояния изоляции в том числе шкафы в подъездах	м.п.		
		Выборочно полное закрытие и открытие шаровых кранов, затворов, балансировочных клапанов	шт.		

		Осмотр на наличие течей по штокам и штрелелям, в том числе шкафы в подъездах	шт.		
		Проверка на наличие приборов согласно схемы, их целостности, даты поверки и равенства параметров одного контура.	шт.		
4.	Система холодного водоснабжения	Проверить целостность заделки гильзы, отсутствие намокания в области гильзы, механические повреждения	шт.		
		Наличие нехарактерных шумов в трубопроводах	мест.		
		Наличие нехарактерных шумов и вибрации на насосах	шт.		
		Проверка крепления подвесов и монтажных хомутов к перекрытиям и стенам в том числе шкафы в подъездах	шт.		
		Осмотр на предмет сквозной коррозии и течи из неё, в том числе шкафы в подъездах	мест.		
		Проверка на наличие конденсата на вводе в здание и магистральных сетях			
		Проверка на предмет нарушения защитного покрытия в том числе шкафы в подъездах (антикоррозийного) трубопровода	м.п.		
		Проверка наличия тепловой изоляции, состояния изоляции в том числе шкафы в подъездах	м.п.		
		Выборочно полное закрытие и открытие шаровых кранов, затворов, балансировочных клапанов	шт.		
		Осмотр на наличие течей по штокам и штрелелям, в том числе шкафы в подъездах	шт.		
		Проверка на наличие приборов согласно схемы, их целостности, даты поверки и равенства параметров одного контура.	шт.		
5.	Система канализирования и водоотведения	Проверка крепления подвесов и монтажных хомутов к перекрытиям и стенам	шт.		
		Проверка расположения трубопроводов и их уклон			
		Проверка целостности элементов, наличие течей на стыках.	шт.		
		Проверка на наличие штатной ревизии для прочистки системы	шт.		

		Осмотр на наличие и целостность ревизионных фланцев, проверка на протекание.	шт.		
		Проверка установки и отсутствия пробок на ревизиях магистральных трубопроводах	шт.		
		Проверка работоспособности обратных клапанов путём принудительного закрытия и открытия	шт.		
6.	Система приточной вентиляции	Наличие нехарактерных шумом и вибрации на насосах	шт.		
		Проверка на предмет нарушения защитного покрытия на подводящих трубопроводах (антикоррозийного)	м.п.		
		Проверка наличия тепловой изоляции, состояния изоляции на подводящих трубопроводах	м.п.		
		Выборочно полное закрытие и открытие шаровых кранов, затворов, балансировочных клапанов	шт.		
		Осмотр на наличие течей по штокам и штрелеям, в том числе шкафы в подъездах	шт.		
		Проверка на наличие приборов согласно схемы, их целостности, даты поверки и равенства параметров одного контура.	шт.		
		Осмотр радиатора, с открытием дверцы корпуса установки, на наличие течей, посторонних предметов и загрязнений	шт.		
7.	Система пожарного сухотруба	Проверка наличия пломб, табличек, заглушек.	шт.		
		Проверка на предмет нарушения защитного (антикоррозийного) покрытия трубопровода	м.п.		
		Выборочно полное закрытие и открытие пожарных клапанов	шт.		
8.	Шкафы распределительные (этажные)	Проверка на предмет сколов, трещин, коррозии	м.п.		
		Проверка работоспособности запирающих устройств (замки)	шт.		
9.	Система внутреннего пожарного водопровода	Наличие нехарактерных шумов и вибрации на насосах	шт.		
		Осмотр на предмет сквозной коррозии и течи из неё	мест.		

		Проверка на предмет нарушения защитного (антикоррозийного) покрытия трубопровода	м.п.		
		Проверка на наличие приборов согласно схемы, их целостности, даты поверки и равенства параметров одного контура.	шт.		
		Осмотр наличия рабочей индикации на контроллере и шкафах автоматики	шт.		
10	Средства пожаротушения и СИЗ	Проверка наличия	мест		
		Наличие резинового коврика	мест		

Исполнитель:



подпись

/ Сердюков Е.А. /
расшифровка

